

Plotter / Laser Raspberry Pl CNC HAT



Por Fernando Koyanagi

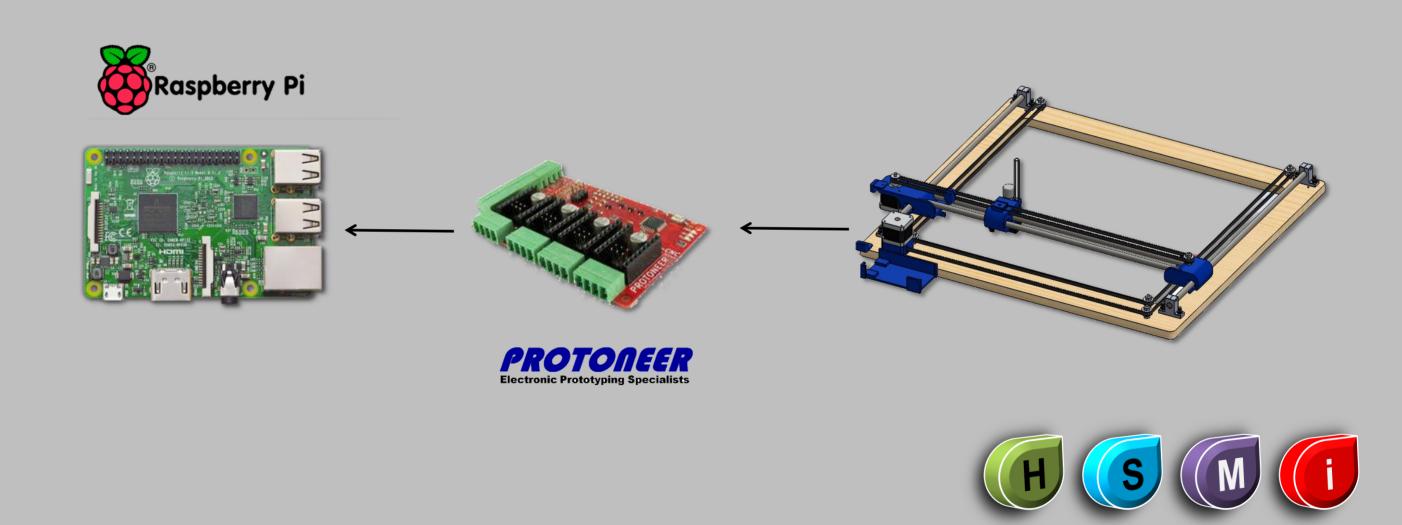

Demonstração

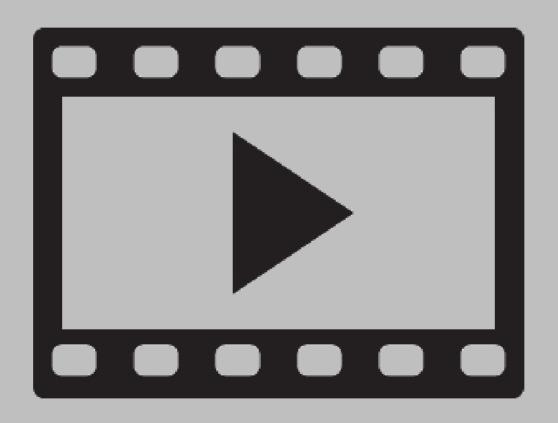

Recursos usados para construção da mesa


- MDF 15mm com 600x556mm com recorte e furação.
- 4 Guias cilíndricas de 10mm com 500mm de comprimento.
- 4 suportes de guia cilíndrica SK10.
- 6 Polias lisas GT2 para correia de 6mm.
- 3200mm de correia GT2 6mm para o eixo Y (incluindo o excedente para amarração).
- 1350mm de correia GT2 6mm para eixo X (incluindo o excedente para amarração).
- 2 Polias GT2 de 20 dentes para correia de 6mm.
- 2 Motores NEMA 17 (usamos o 42BYGHW609).
- 1 Motor de drive CD-ROM (usamos MSDA020L94 retirado de um drive antigo).
- 4 Rolamentos LM10UU.
- 2 Sensores infravermelho para fim de curso X e Y.
- 1 Caneta compatível com o suporte.
- 1 Mola para cursor da caneta.
- 1 Fonte 12V 10A


Recursos usados para construção da mesa (parafusos e porcas)

- 12 Parafusos M5x25.
- 8 Porcas M5 autotravantes (parlock).
- 6 Parafusos 3/16"x 1 1/4".
- 12 porcas 3/16"x1 ¼" autotravantes (parlock) para os parafusos.
- 16 Parafusos M3x8.
- 2 Parafusos M3x16.
- 6 Porcas M3 autotravantes (parlock).
- 1 parafuso 3/16" x ½".
- 5 parafusos de rosca soberba e cabeça chata 5mm de comprimento para fixação do motor.


Peças impressas usadas para construção da mesa

- 2 Trava_Correia. (A)
- 1 Suporte_Cabo_01_A. (B)
- 1 Suporte_Cabo_01_B. (C)
- 2 Suporte_Cabo_01_C. (D)
- 1 Protecao_Rasp. (E)
- 1 Suporte_Motor. (F)
- 1 Pillow_de_Plastico (com fixação para motor). (G)
- 1 Pillow_de_Plastico (SEM fixação para motor). (H)
- 1 Cabeça_Caneta. (I)
- 1 Extensor. (J)
- 1 Cursor. (K)
- 1 Cursor_fixador. (L)

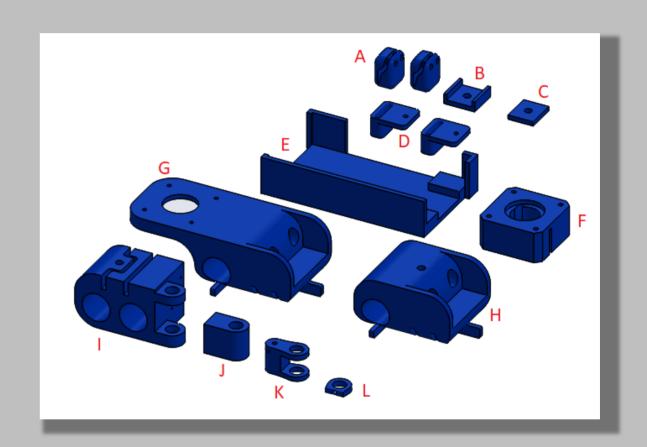


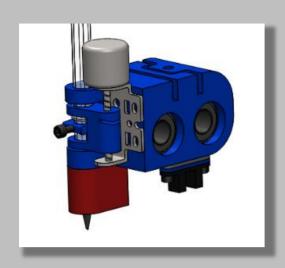


Montagem da cabeça

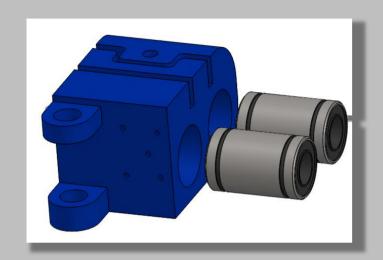


Colocamos os rolamentos LM10UU na (peça I). Esta será a cabeça que carregará a caneta. Os rolamentos devem entrar sob uma pressão que deverá mantê-los fixos. Foi necessário ajustar um pouco os furos usando uma lima redonda, devido às variações de impressão.

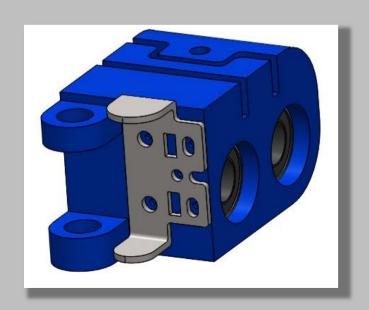


 Prendemos o suporte do motor que utilizamos como eixo Z. Usamos cinco parafusos soberbos de 5mm de comprimento diretamente no plástico.

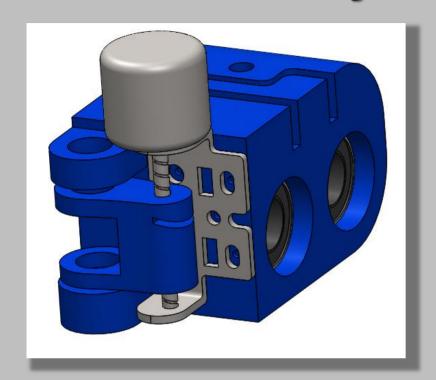


 Prendemos o motor no suporte, tomando o cuidado de colocar o cursor (peça K) antes de prendê-lo.

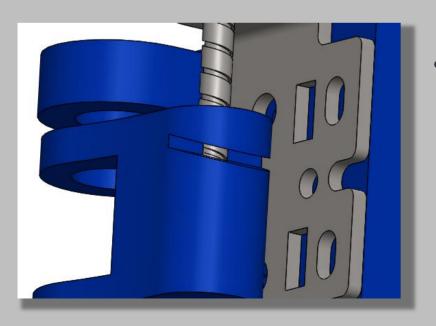


 O cursor possui um entalhe para a introdução de um lâmina que fará seu acoplamento com o fuso do motor. Utilizamos uma lâmina plástica e a colamos. Caso se danifique, poderá ser substituída por outra.

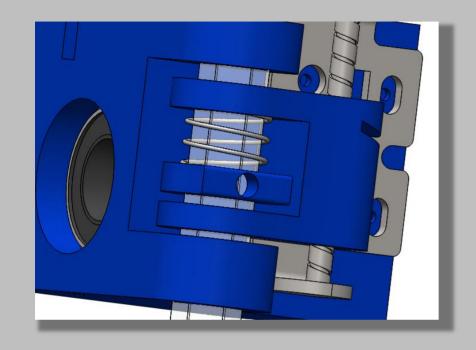


 Utilizando a caneta adequada ao furo, colocamos a mola e o cursor – fixador (peça L).

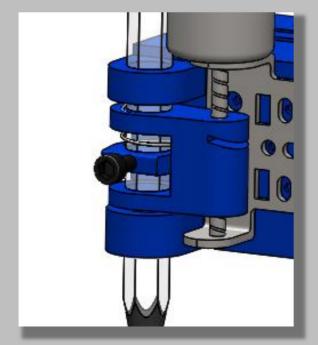

• Usamos um parafuso M3 para fixar a caneta na posição.

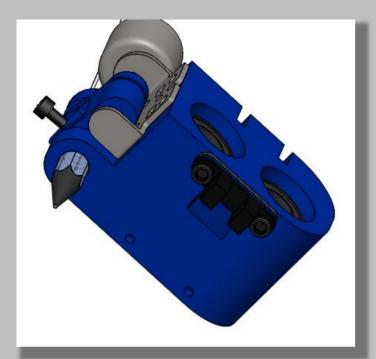



 Por fim montamos o sensor infravermelho que servirá como chave de fim de curso do eixo X.

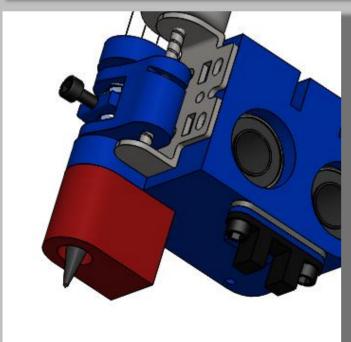


 Usamos o extensor, (peça J), para limitar ainda mais a ponta da caneta. O extensor foi colado.

A cabeça ficou assim.

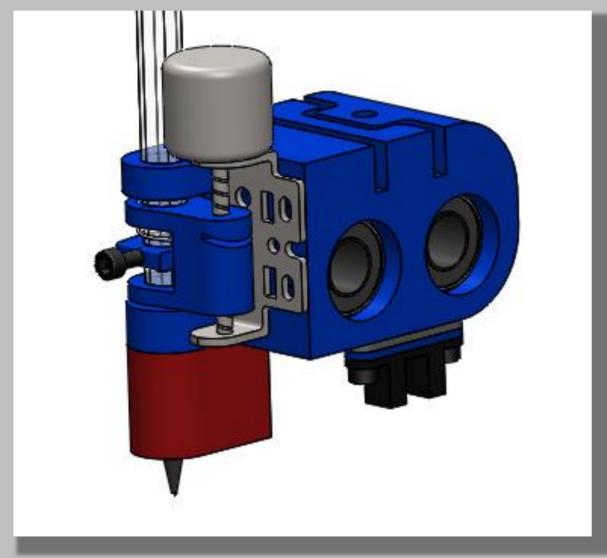


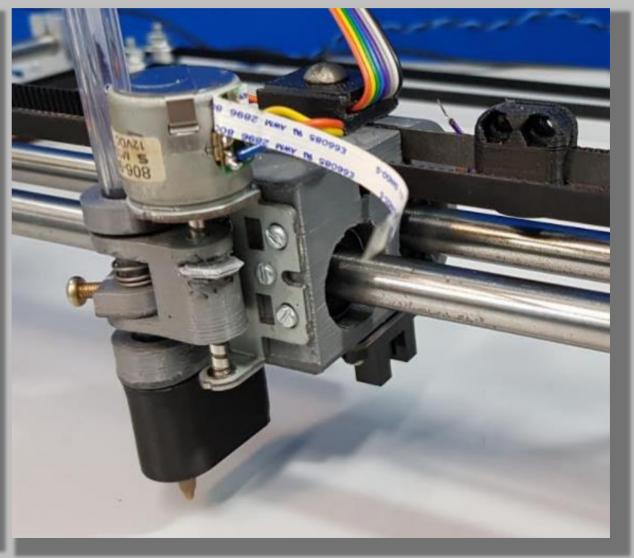

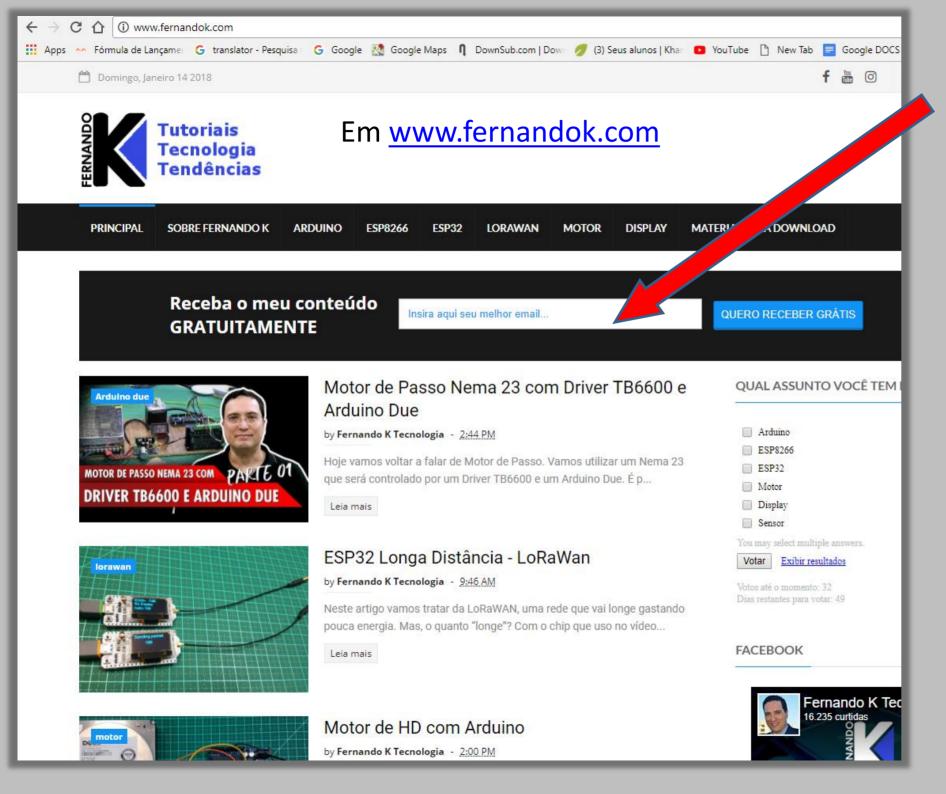


Seu e-mail



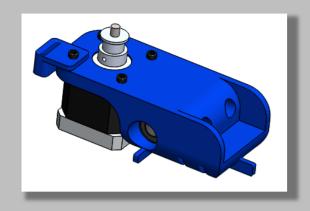


Montagem do pillow de plástico com suporte de motor

Montando o pillow de plástico com suporte de motor

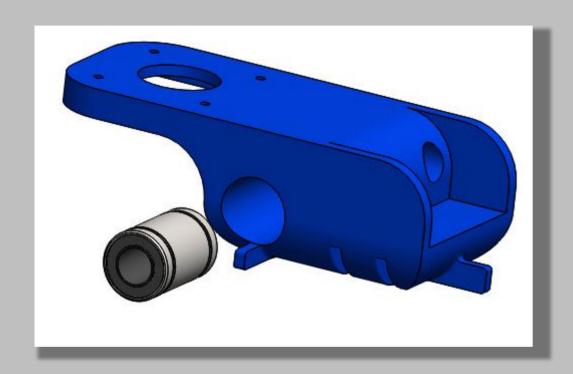


 O pillow de plástico com suporte para motor é a peça G. Começamos introduzindo o rolamento LM10UU. Ele deve entrar com uma leve pressão. Ajustes foram necessários devido às variações da impressão.

Montando o pillow de plástico com suporte de motor

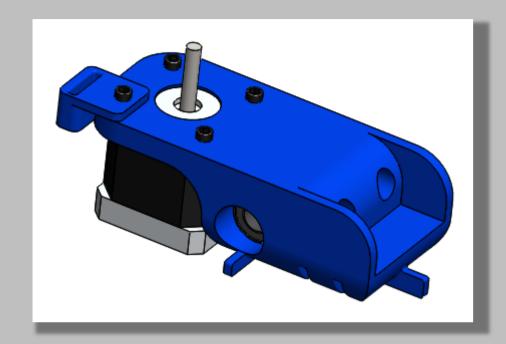


• Em seguida, prendemos o motor e o suporte de cabo, (peça D). Usamos parafusos M3.

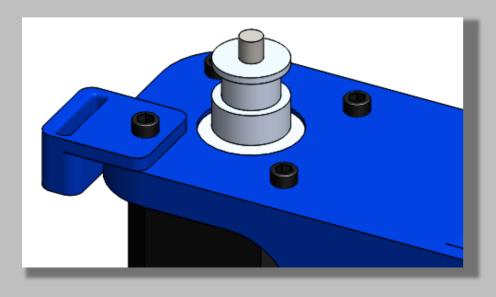


Prendemos também a polia dentada.

Montando o pillow de plástico com suporte de motor

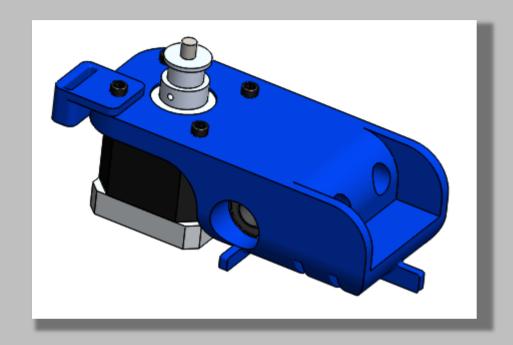


O resultado final deve ser este.

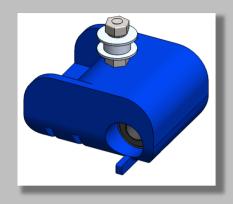

Montagem do pillow de plástico SEM suporte de motor

Montando o pillow de plástico SEM suporte de motor

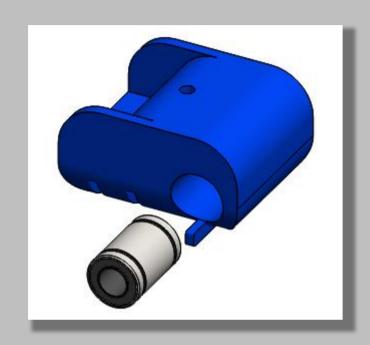


Como anteriormente, introduzimos o rolamento.



• Em seguida, o parafuso 3/16"x 1 ¼" para servir de eixo para a polia lisa. Para prendê-la, usamos as porcas autotravantes. Note na inversão da porca superior.


Montando o pillow de plástico SEM suporte de motor

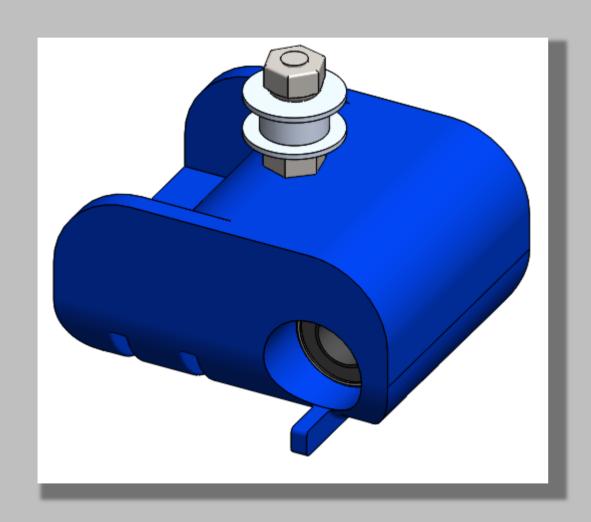



• E obtemos o segundo pillow

Montando o pillow de plástico SEM suporte de motor


Conectamos as guias do eixo X mas sem nenhum ajuste.
 O posicionamento correto deve ser feito ao montar o conjunto no eixo Y.

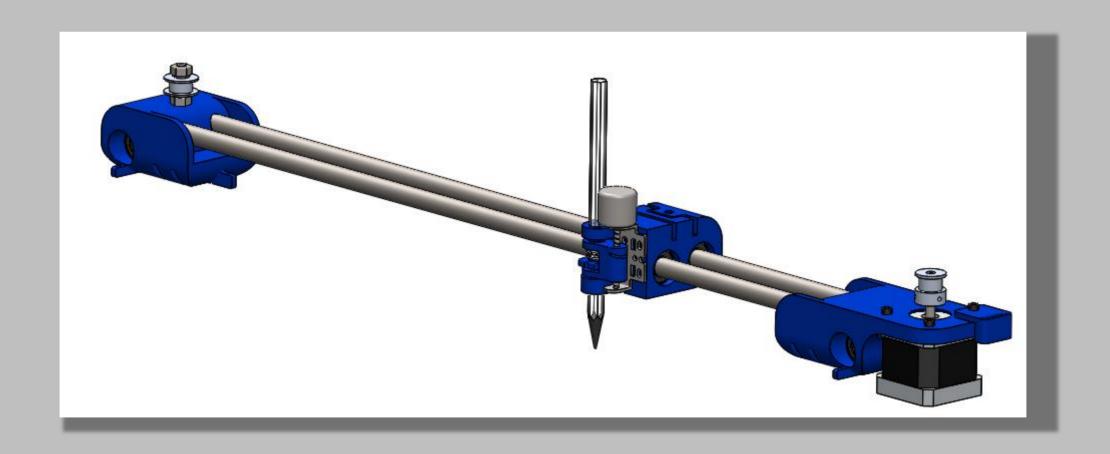

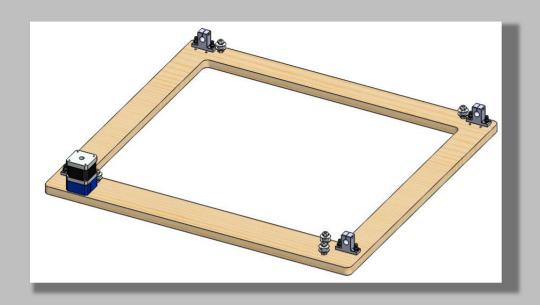


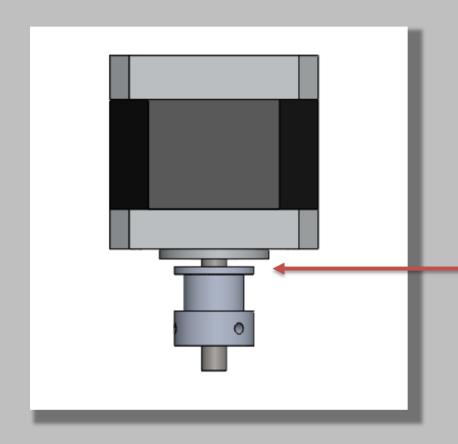


- Começamos com o motor do eixo Y.
 Prendemos a polia dentada na posição indicada, mantendo uma distância até o motor de 1,6mm, aproximadamente.
- Atenção para a posição do motor e da polia dentada.

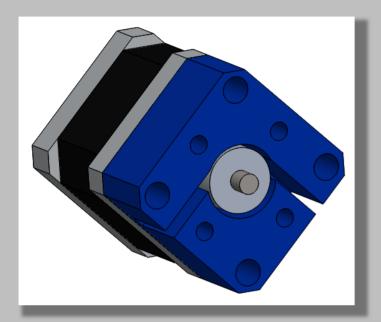


• Em seguida, prendemos o motor no suporte do motor do eixo Y (peça F), usando parafusos M3 como indicado.

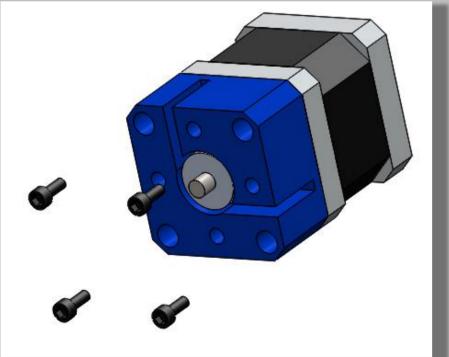


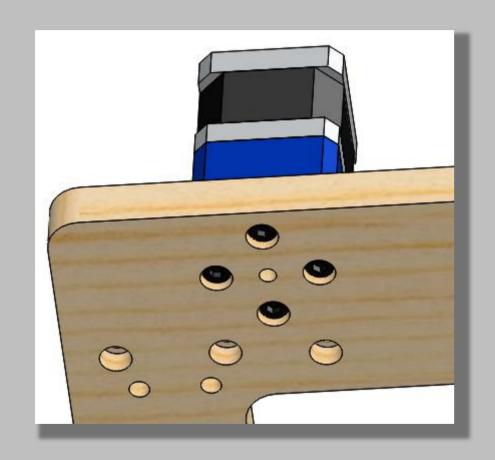


• Prendemos o suporte à base através de parafusos M5, diretamente parafusados ao plástico do suporte.

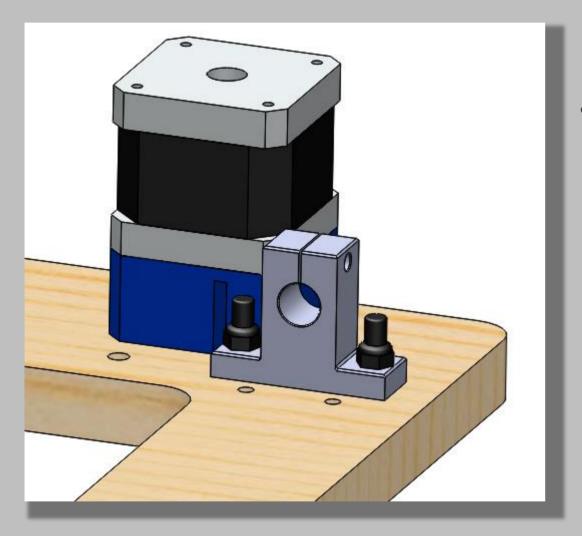


 O passo seguinte foi prender todos os suportes de guias, SK10, seguindo a furação da base.

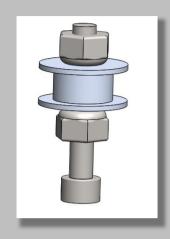


 Para formar o eixo das polias lisas, usamos a mesma montagem aplicada no pillow sem motor. Usando parafusos de 3/16" x 1 1/4" com duas porcas autotravantes. Repetimos o processo par cada furo marcado na base.

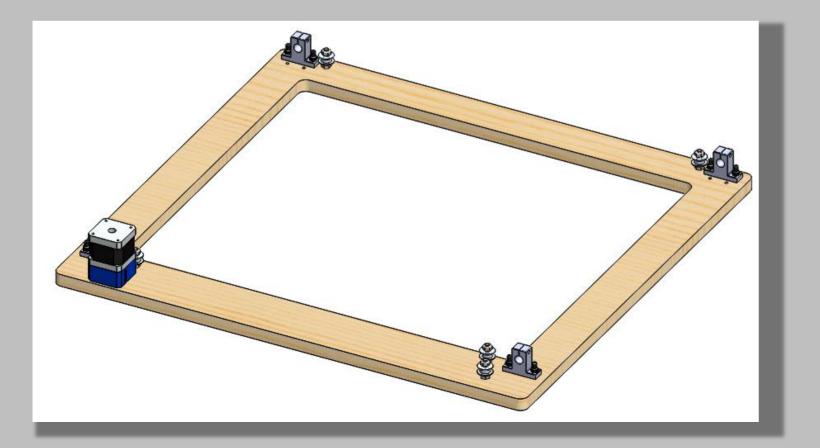

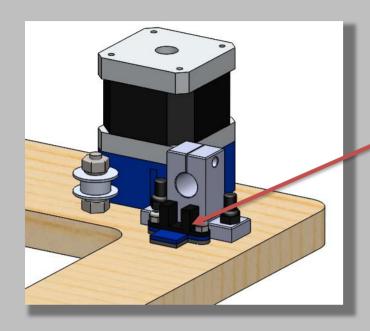


- Por fim, prendemos o sensor infravermelho que servirá como chave de fim de curso para o eixo Y...
- Existem furos extras para a possibilidade de incluir chaves de fim de curso para as posições máximas.

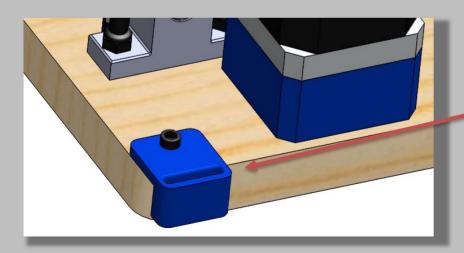


... e o suporte de cabos (peça D).

Montando o conjunto


• Com todos os eixos montados, pudemos juntá-los. Neste momento, as guias do eixo X devem ser ajustadas para que o conjunto funcione corretamente.

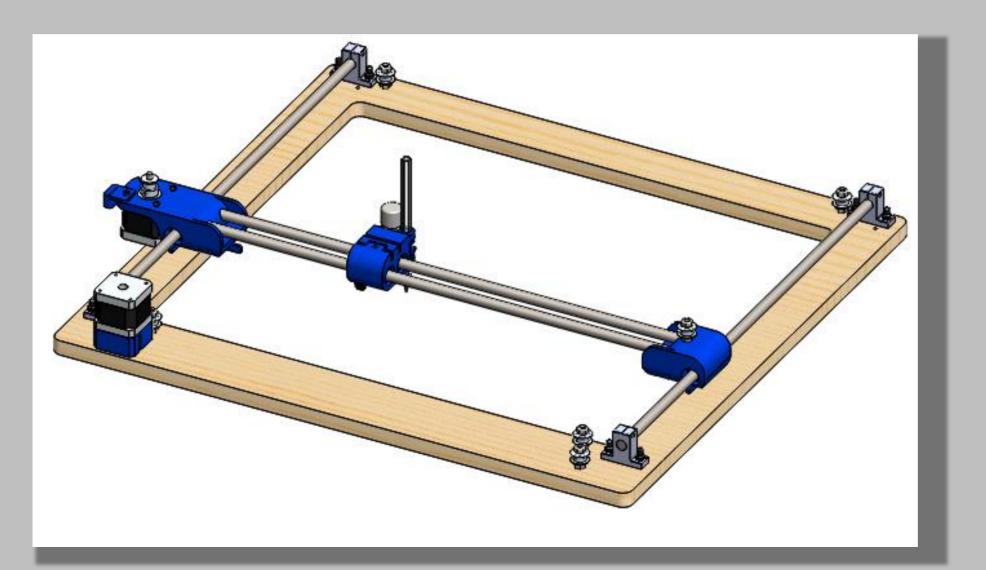

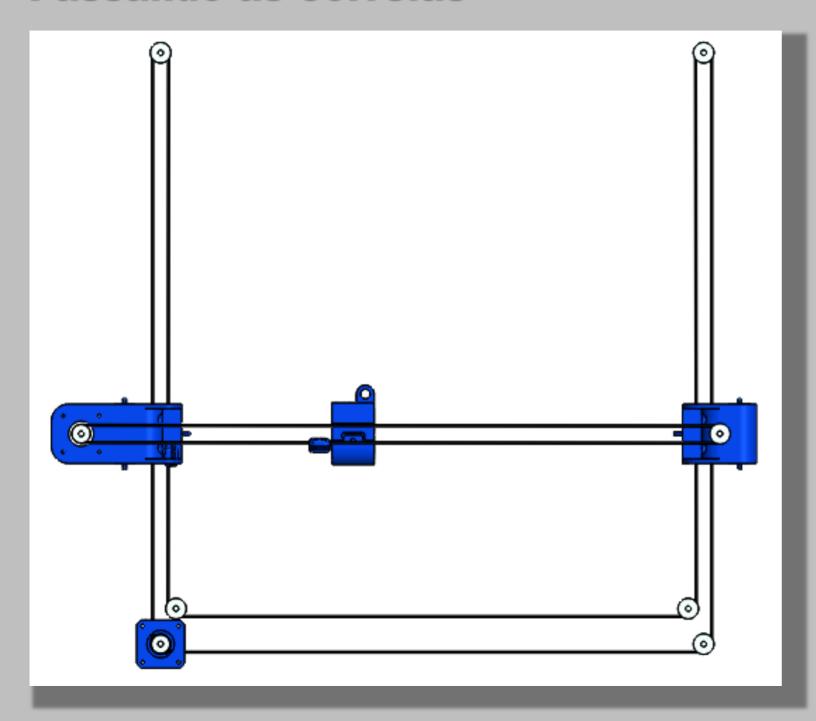



 Esta parte do processo é um pouco trabalhosa porque além de fixar a correia temos também que mantê-la tensionada. Outro detalhe importante é que devemos nos atentar para qual lado da correia deve ser fixado.


 A cabeça e os pillows possuem um entalhe na parte inferior onde um lado da correia deve passar livremente e o outro deve sofrer um desvio.

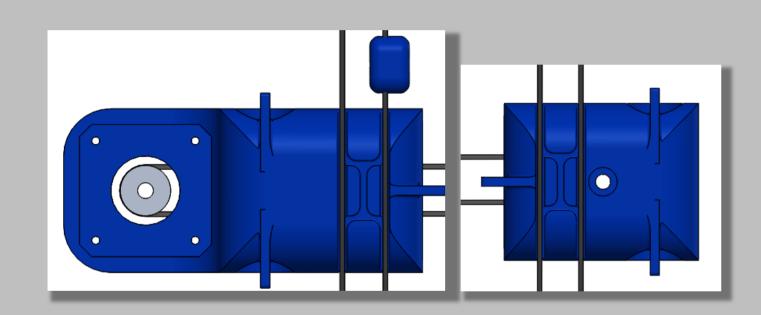


 No caso dos pillows os lados que sofrerem desvios devem ser sempre equivalentes em direção.

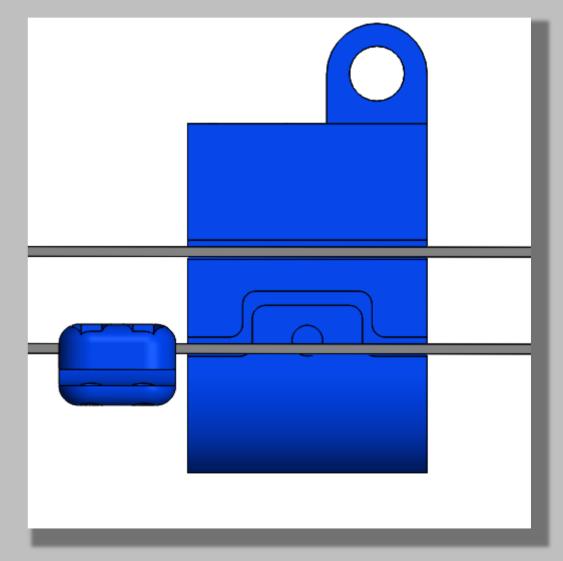

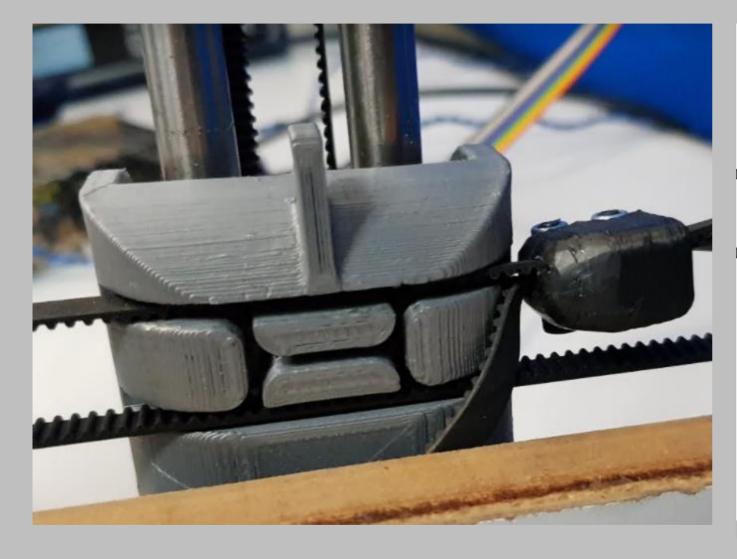


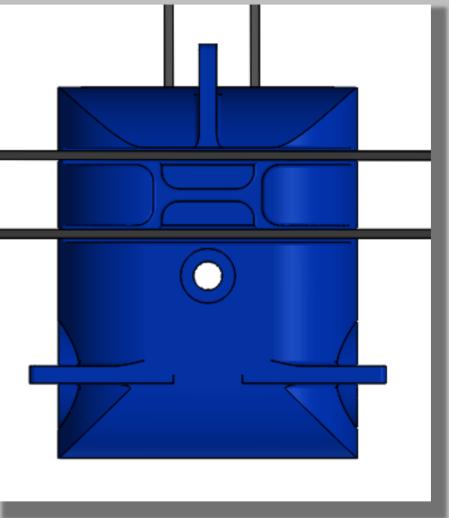

Usamos as travas de correias (peça A) para travar as pontas das correias. É interessante torcer o lado mais longo da correia para que os dentes se encaixem dentro da trava evitando assim o escorregamento. A trava pode ser apertada usando dois parafusos M3 e porcas autotravantes.

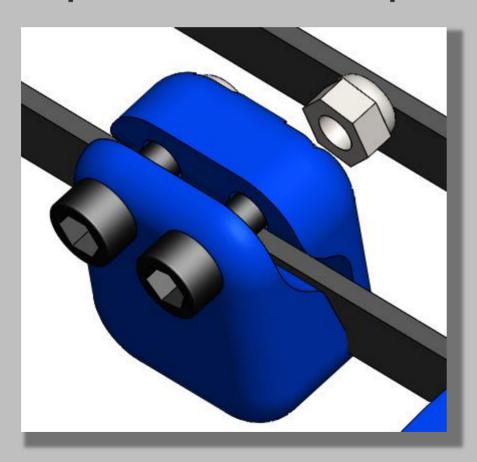


O sistema de correias deve ficar assim.

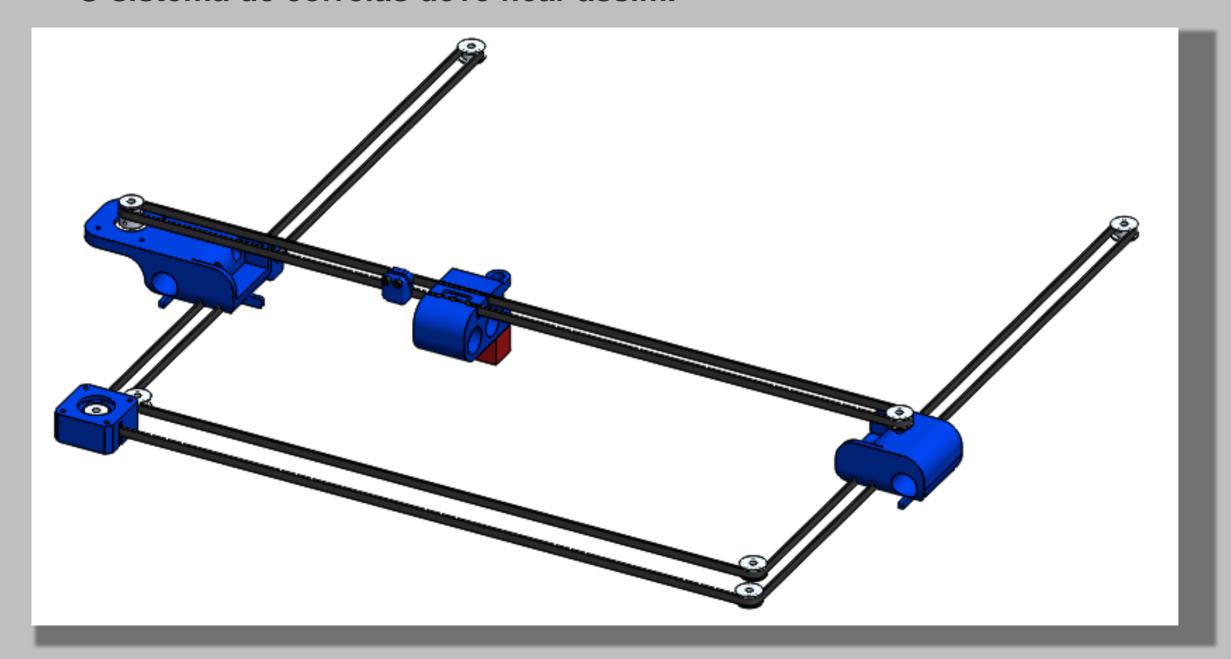


Ultimo suporte de cabos


• Instalamos o ultimo suporte de cabos sobre a cabeça. Usamos um parafuso 3/16" para prendê-lo.

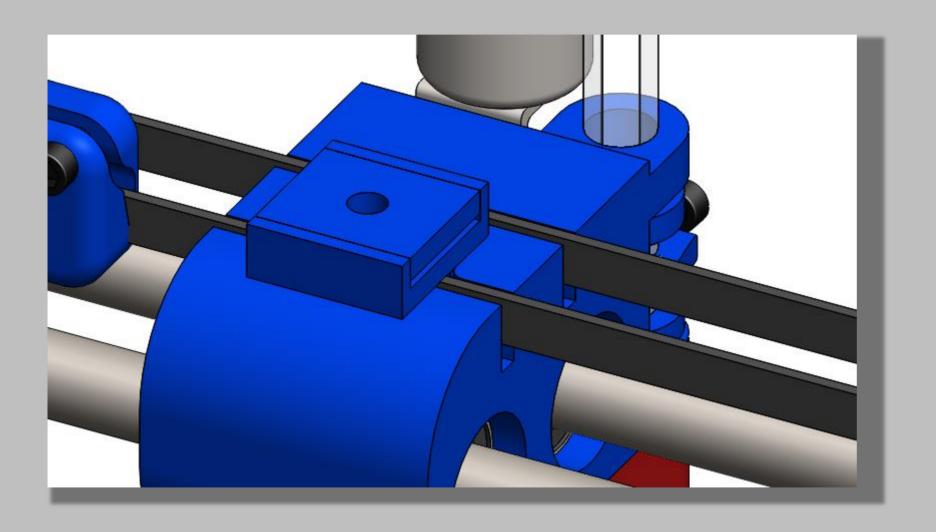

Concluindo a montagem

• Incluímos agora o proteção para o Raspberry Pi, que servirá par sua proteção, concluindo então a montagem.

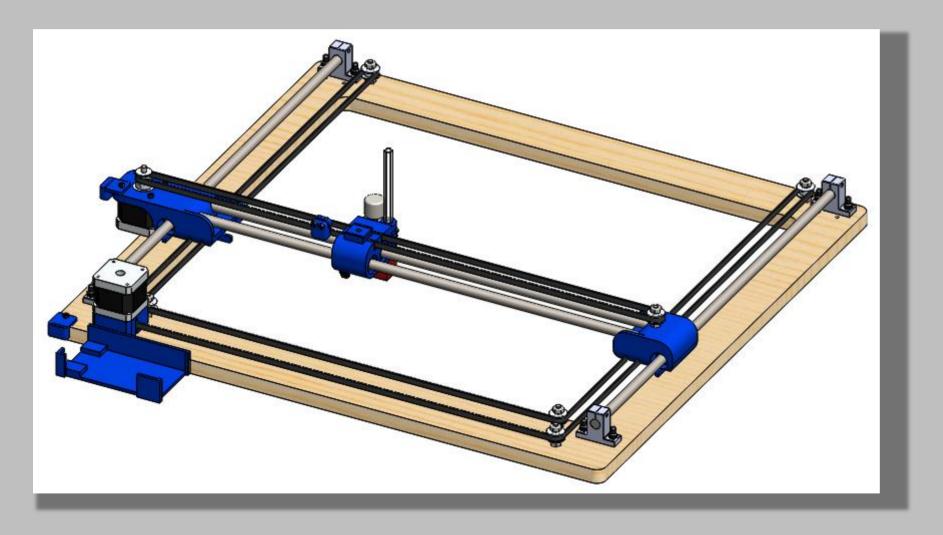

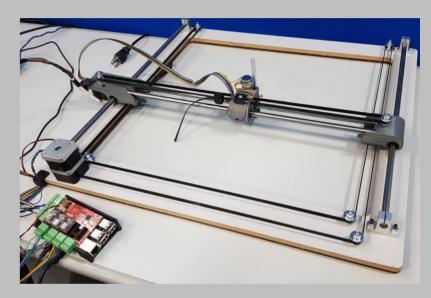

Em www.fernandok.com

Download arquivos PDF e da montagem

